



Anwendungsbeispiel

IKT Warentest „Stutzensanierung“ Bilder aus den für den Warentest erstellten Reparaturstellen.



Hutprofil: Verwerfungen im Zulaufbereich. Diese Falten sind bei der Abnahmebefahrung vom Hauptkanal nicht sichtbar. SAT-TV erforderlich.



Hutprofil liegt am Ende im Zulauf nicht an, häufiger Schaden bei abgewinkelten Zuläufen, da Schalungsblase auf der der Abwinklung gegenüber liegenden Seite nicht anpresst.



Aufgeschnittenes Hutprofil im Querschnitt: Hohlräume im Erdreich und im Bereich um den Zulauf werden nicht verfüllt, Rohrwandstärke an dieser Stelle <4mm.



KATEC

KANALTECHNIK MÜLLER & WAHL GMBH

www.katec-kanaltechnik.de



Hutkrempe liegt im Hauptrohrbereich (hier im Inliner) nicht an.



Zur Haftgrundvorbereitung muß im Liner der Bereich der Hutkrempe angeraut werden. Durch das Fräsen wird die Reinharzschicht beseitigt und der Liner kann korrodieren, wenn die Hutkrempe diese Schutzfunktion nicht übernimmt.